

Код продукта	П/п № продук	Год выпуска	Номер акта	Дата Ремонта	Инженер исп	Организация	Описание причины отказа
45-300-150-1-М-Б 001.03 (НЕТ ДАТЫ)	49291	03.05.2023 0:00:00	от 01.08.24	16.10.2024 0:00:00	Орлов А.С.	эл.п. РЭС	Отгорели дорожки по выходу, причиной такой неисправности может быть неверное подключение сети к выходу драйвера. (перепутан вход с выходом) (Дата затерта НЕТ ДАТЫ)
50-350-140-1-М-Б	35610	03.05.2023 0:00:00	от 01.08.24	16.10.2024 0:00:00	Орлов А.С.	эл.п. РЭС	Исправен.
60-700-87-1-М-Б	68610	24.06.2022 0:00:00	от 01.08.24	16.10.2024 0:00:00	Орлов А.С.	эл.п. РЭС	Старая версия, произведена доработка: заменена полностью мотка, замена конденсатора С4 NPO с 1 нФ на 4.7 нФ, замена R1 и R2 с 1 Ома на 0.47 Ом.
60-700-87-1-М-Б	69911	24.06.2022 0:00:00	от 01.08.24	16.10.2024 0:00:00	Орлов А.С.	эл.п. РЭС	Старая версия, произведена доработка: заменена полностью мотка, замена конденсатора С4 NPO с 1 нФ на 4.7 нФ, замена R1 и R2 с 1 Ома на 0.47 Ом.